

**ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3 С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ СТАРШЕ 1821000000
ПРОГРАММИРОВАНИЕ:**

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация предварительного срабатывания сигнализации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Под приборной панелью, слева от рулевой стойки на многофункциональном центральном блоке "BSI":

ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с контактом **№ 5** на **БЕЛОМ** 40-контактном разъеме с **ЧЕРНЫМ** фиксатором, обозначенным **EH1**.

ВНИМАНИЕ: Обычно контакт № 5 свободен; подключите провод к клемме.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с контактом **№ 8** на **ЧЕРНОМ** 10-контактном разъеме, обозначенном **PB (CAN H)**.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с контактом **№ 10** на **ЧЕРНОМ** 10-контактном разъеме, обозначенном **PB (CAN L)**.

СИНИЙ провод med соединить с контактом **№ 15** на **СЕРОМ** 16-контактном разъеме, обозначенном **PH2**.

ВНИМАНИЕ: Провода должны быть запаяны оловом.

ВНИМАНИЕ:

- Программирование для передачи кода через оригинальный тестер **CITROEN НЕ ТРЕБУЕТСЯ.**
- При запирании автомобиля с помощью оригинального пульта ДУ, при активированной функции "Указатели поворотов" (все указатели поворотов мигают) сигнализация не активируется.
- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной CAN, оригинальная кнопка капота отсутствует.
- Сигнализация активируется при помощи оригинального пульта ДУ и ключа при запирании двери водителя (запирание дверей).
- Отпирание дверей при помощи механического ключа вызывает срабатывание сигнализации.
- При активированной системе включение зажигания оригинальным ключом деактивирует систему; распознавание "ТРАНСПОНДЕРА".
- После деактивации системы при помощи пульта ДУ, если дверь не была открыта, то через некоторое время центральный замок блокируется (данная функция является стандартной); обычно центральный блок сигнализации также активируется.

ВНИМАНИЕ:

Вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, так как производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему. При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

